

車両情報シート

管理番号	3788	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-124356

基本情報	年式	令和3(2021)年 3月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120	cc	
	馬力	190	ps	
	最大積載量	1,700	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 6,750 mm ・ 幅 2,190 mm ・ 高 2,710 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	15 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[年 月]
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	無	[]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100	L+ L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ハロゲン	
	フォグランプ	無	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	有 [種類 1.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付:

塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [年 月]
	型式・製造番号	型式: GT084-5734 製造番号: 59xxx
	方式	プレス式
	容積	8.7 m3
	反転装置	有
	スケール	無
	消火器	有 設計標準使用期限→[2030]年まで
	載替	無
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3788	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-124356

日付:

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	△	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄	マフラー:サビ有			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	ワイパー	○
				パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモーター	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	○			
	風量・冷風	○			
インジケーター(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	作動	作動	○
		スイッチ類	○
		油圧漏れ	○
		その他 損傷	○
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	9	9	
FR	3 A	3 A	
RF	9	10	10
RR	3 A	3 A	3 A
	スペア	13	
・タイヤサイズ F 225/80R17.5 R 225/80R17.5 ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3788	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-124356

日付:

塵芥車

外装状態

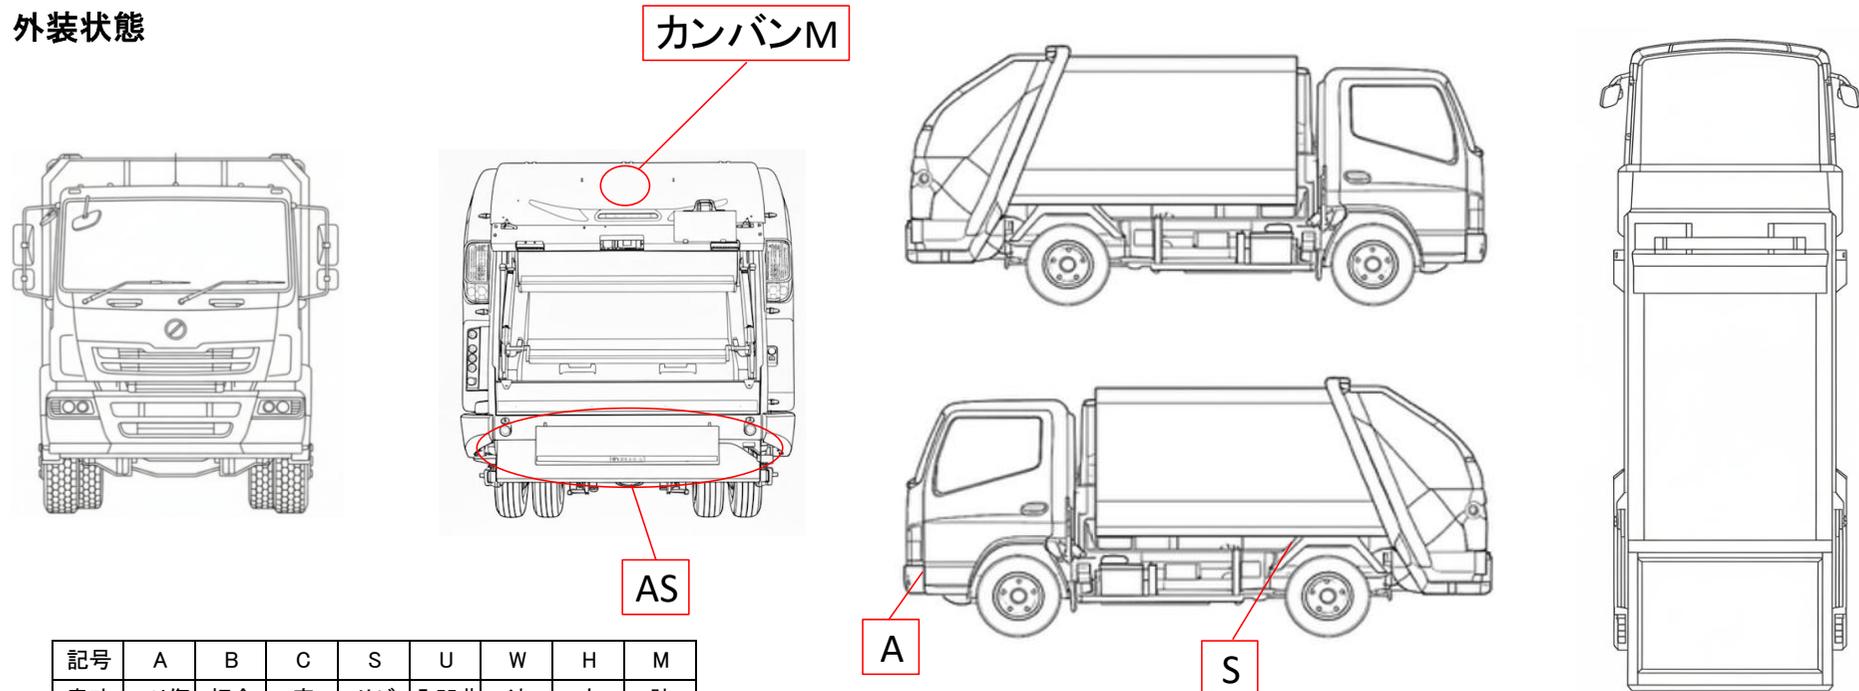

記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 1本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	少ない		傷の程度→ 点キズ・
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

・使用に伴うキズ、汚れ有 ・点検扉のロック、かかり悪い ・バンパーにサビ有